

Инструкция по подключению весов МАС к конфигурациям, разработанными на технологической платформе «1С:Предприятие 8.3»


Данная инструкция описывает порядок подключения электронных весов МАС к конфигурациям, разработанным на технологической платформе "1С:Предприятие 8.3" (32 бит и 64 бит) и использующим подсистему "Библиотека подключаемого оборудования" (БПО) версии 2.1.1.27 и выше в режиме толстого (управляемое приложение) и тонкого клиентов.

Порядок подключения и настройки может отличаться в других конфигурациях.


Далее предполагается:

- что весы подключены к ПК через COM-порт или через переходник USB-COM;
- что распайка кабеля между весами и ПК или между весами и переходником USB-COM соответствует распайке, указанной в руководстве пользователя к весам.

Шаг 1. Выбрать раздел «Подключаемое оборудование»

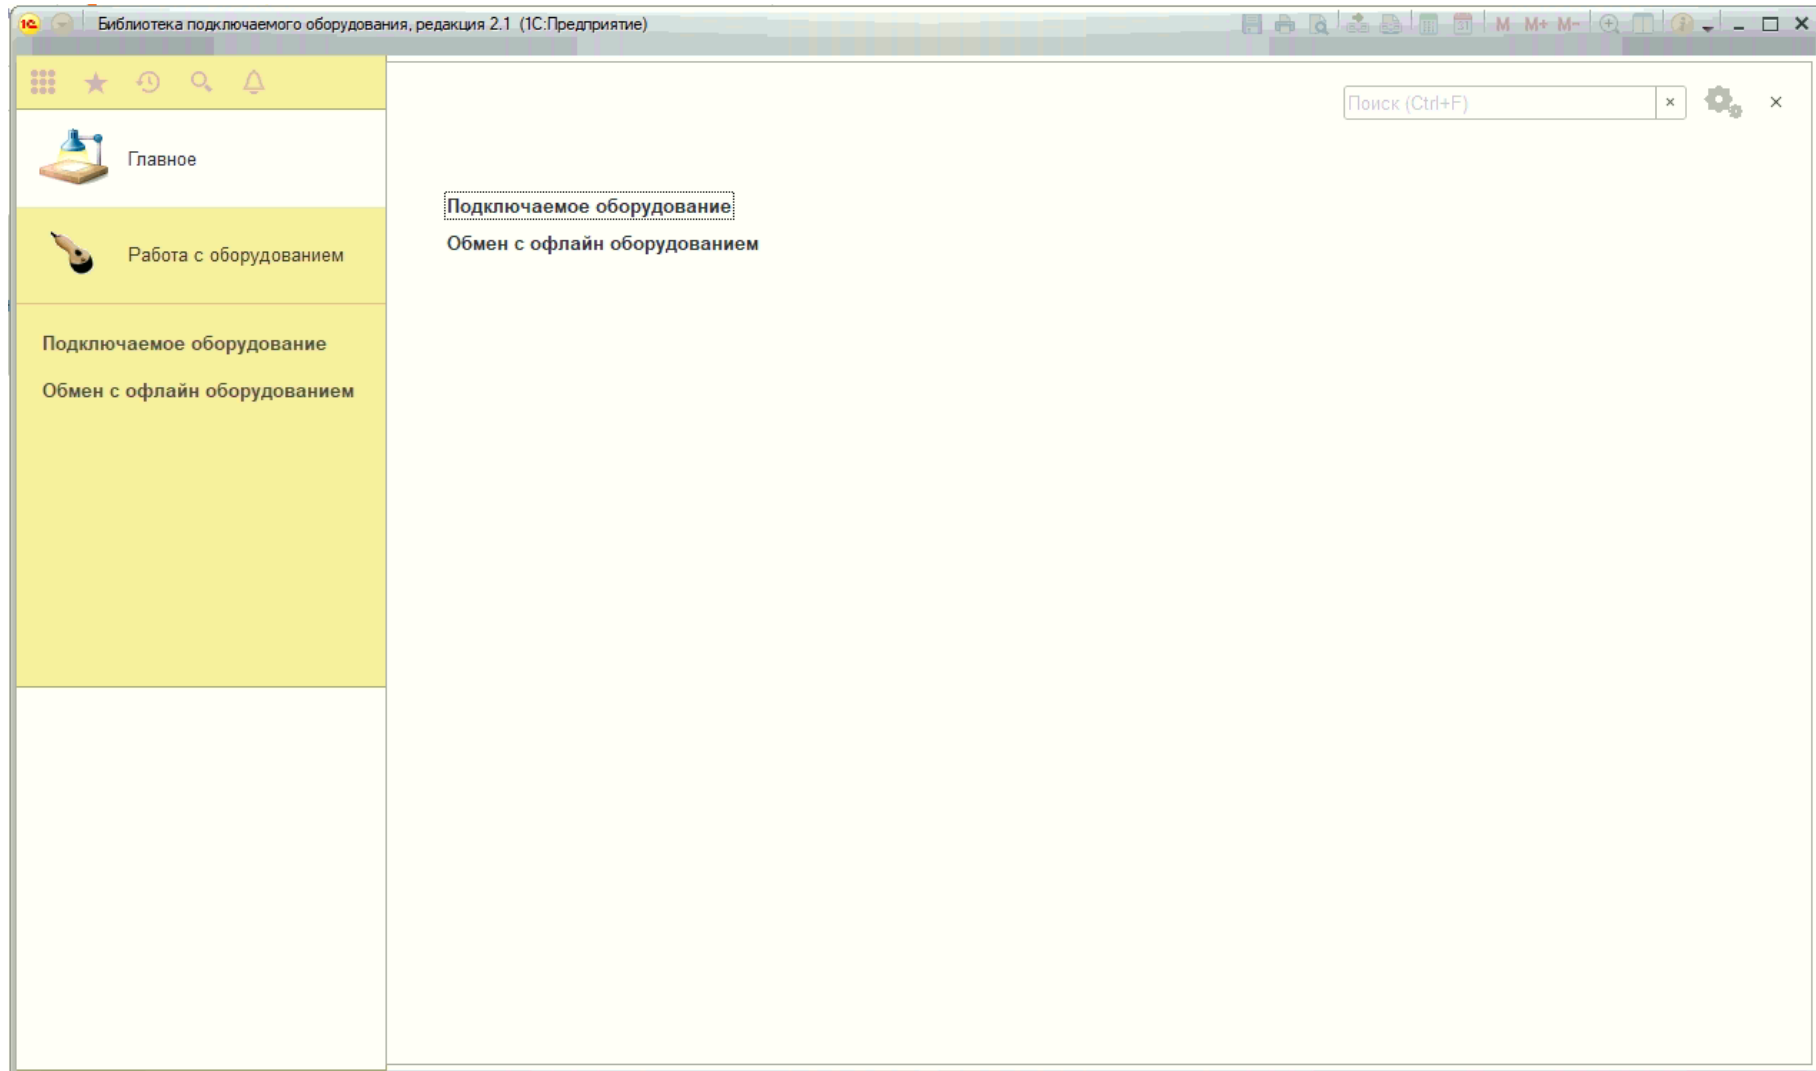

Шаг 2. На форме «Подключение и настройка оборудования» выставить флажок «Все типы оборудования» и нажать кнопку «Создать»

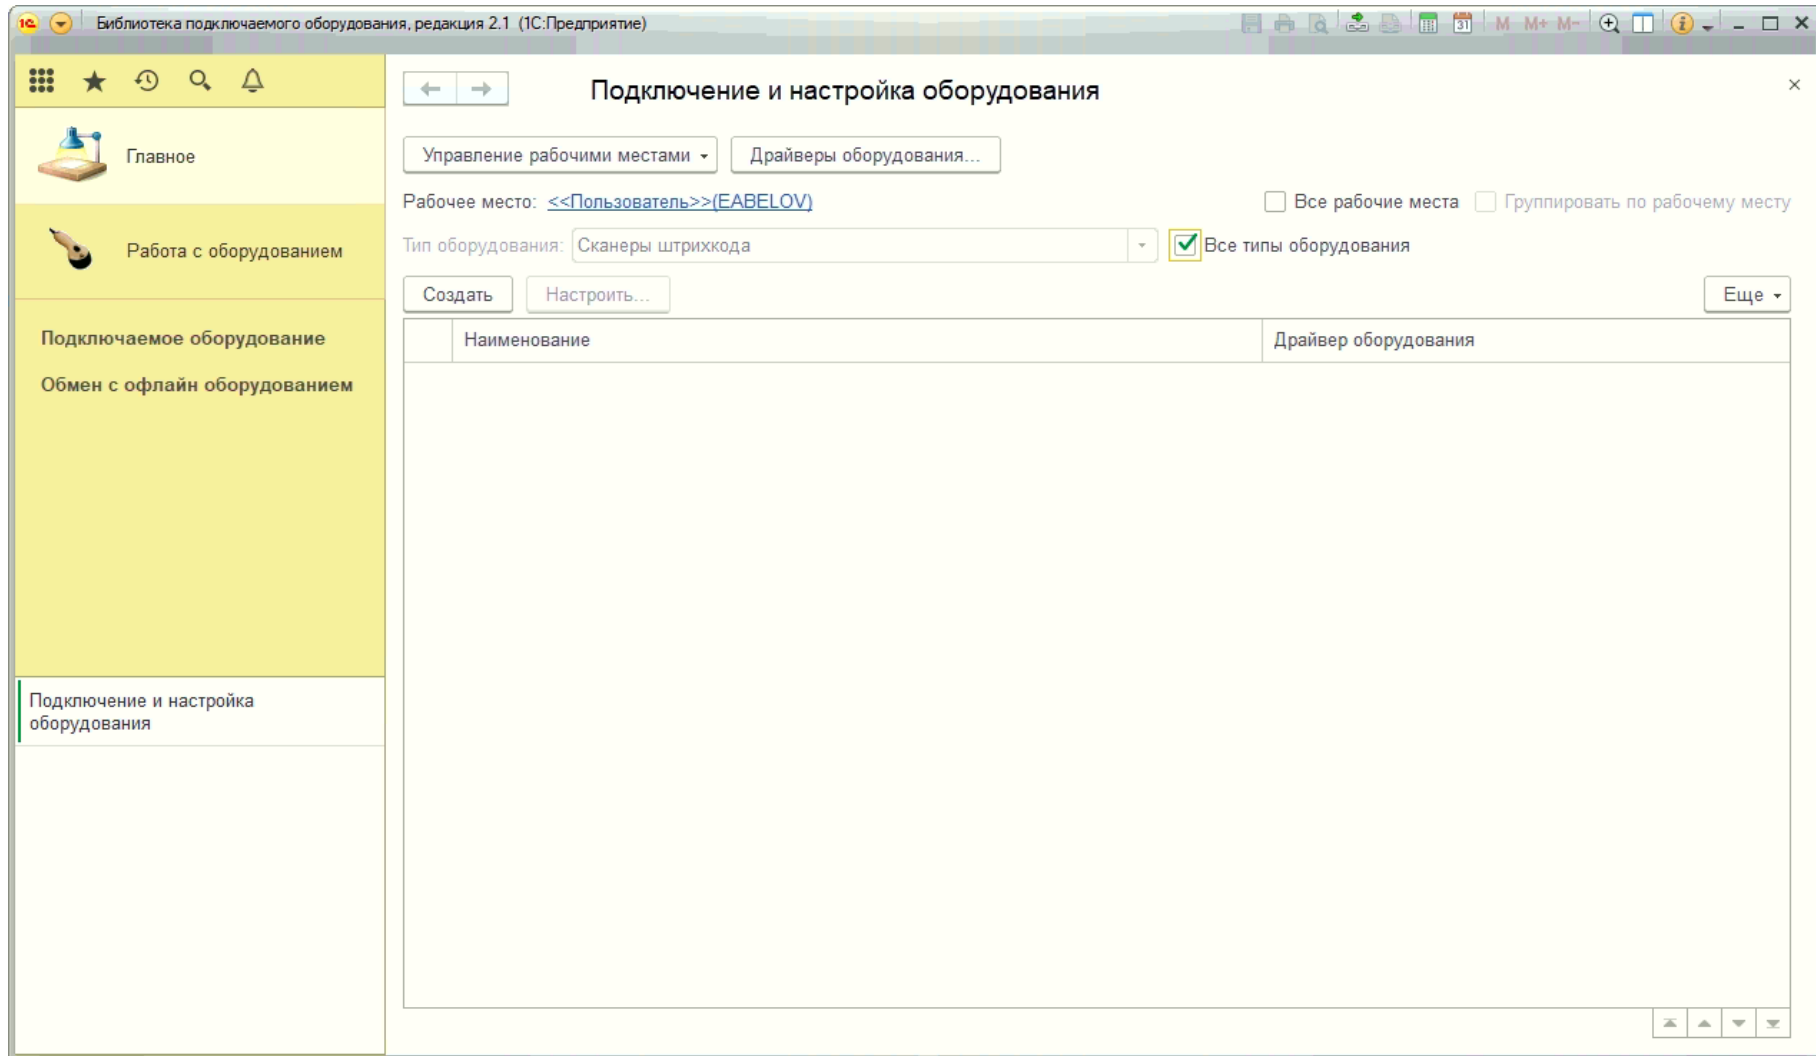

Шаг 3. На открывшейся форме «Экземпляр подключаемого оборудования (создание)» выбрать:

- Тип оборудования «Электронные весы»
- Драйвер оборудования «МАС: Электронные весы»

Остальные поля оставить по умолчанию.

Нажать кнопку «Записать и закрыть»

Экземпляр подключаемого оборудования (создание) * (1С:Предприятие)

Записать и закрыть

Устройство используется

Тип оборудования: Электронные весы

Драйвер оборудования: МАС:Электронные весы


Рабочее место: <<Пользователь>>(EABELOV)

Наименование: МАС:Электронные весы на <<Пользователь>>(EABELOV)


Серийный номер:

После закрытия формы «Экземпляр подключаемого оборудования (создание)» в списке оборудования на форме «Подключение и настройка оборудования» появится запись «MAC: Электронные весы».


Шаг 4 Для настройки экземпляра оборудования выберите запись «MAC: Электронные весы» и нажмите кнопку «Настроить...»

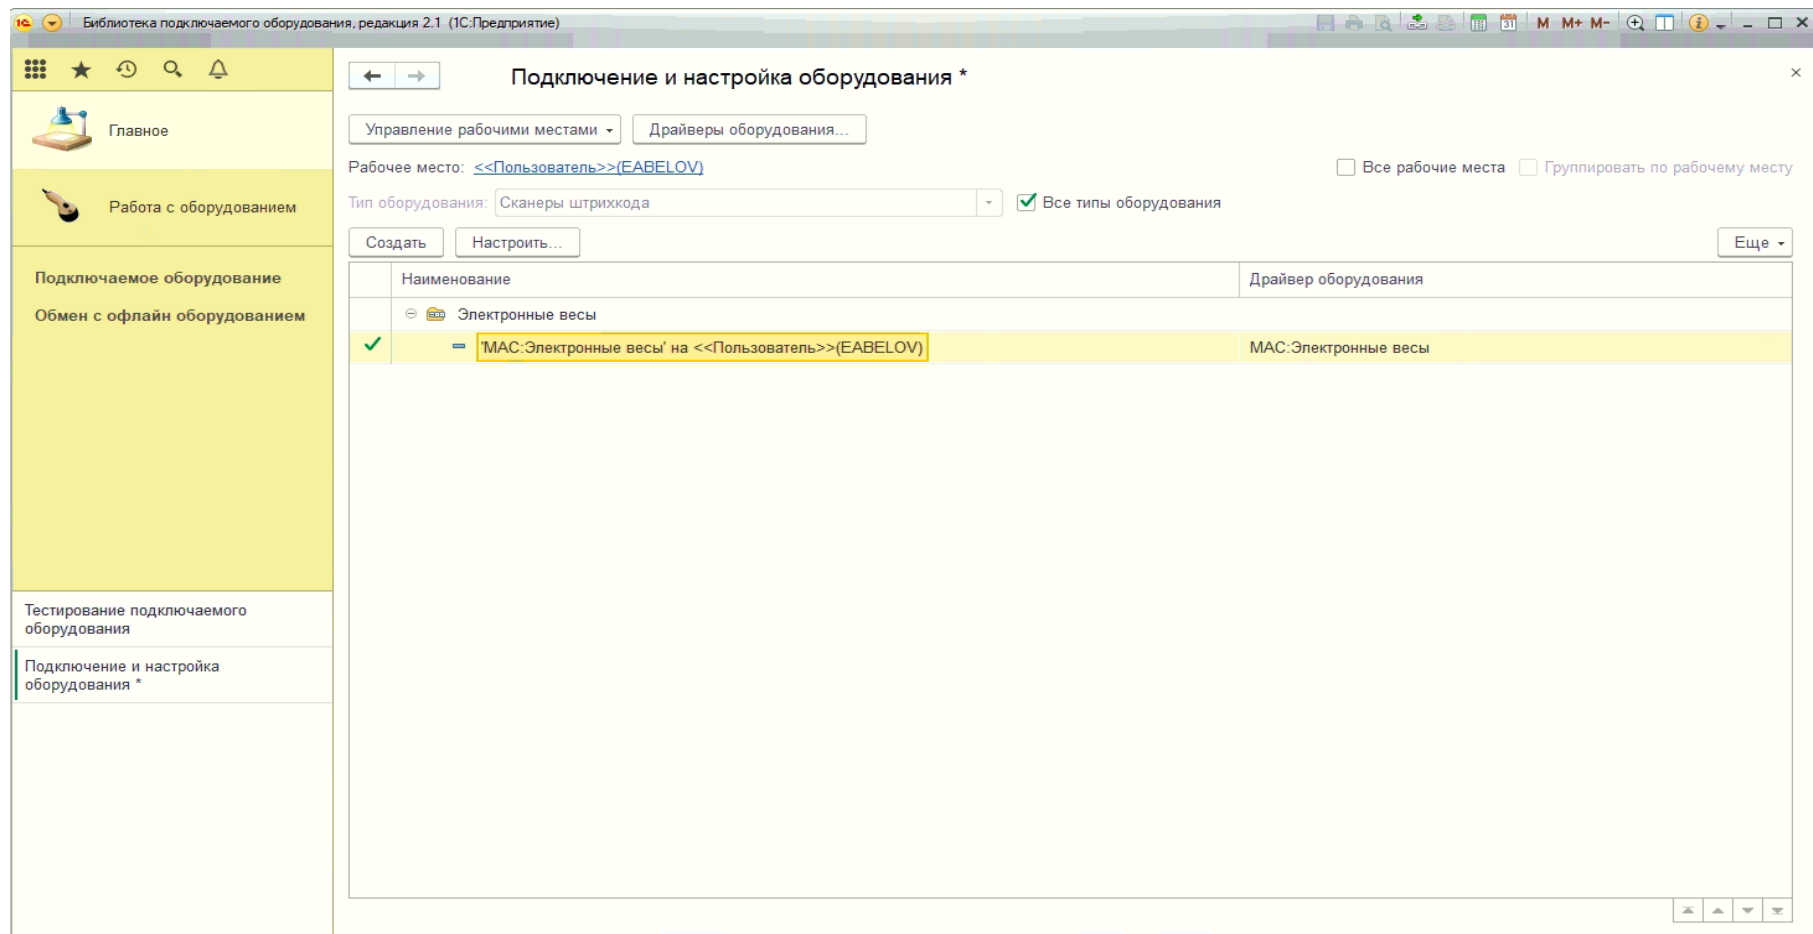


Шаг 5 На открывшейся форме нажмите «Установить драйвер»

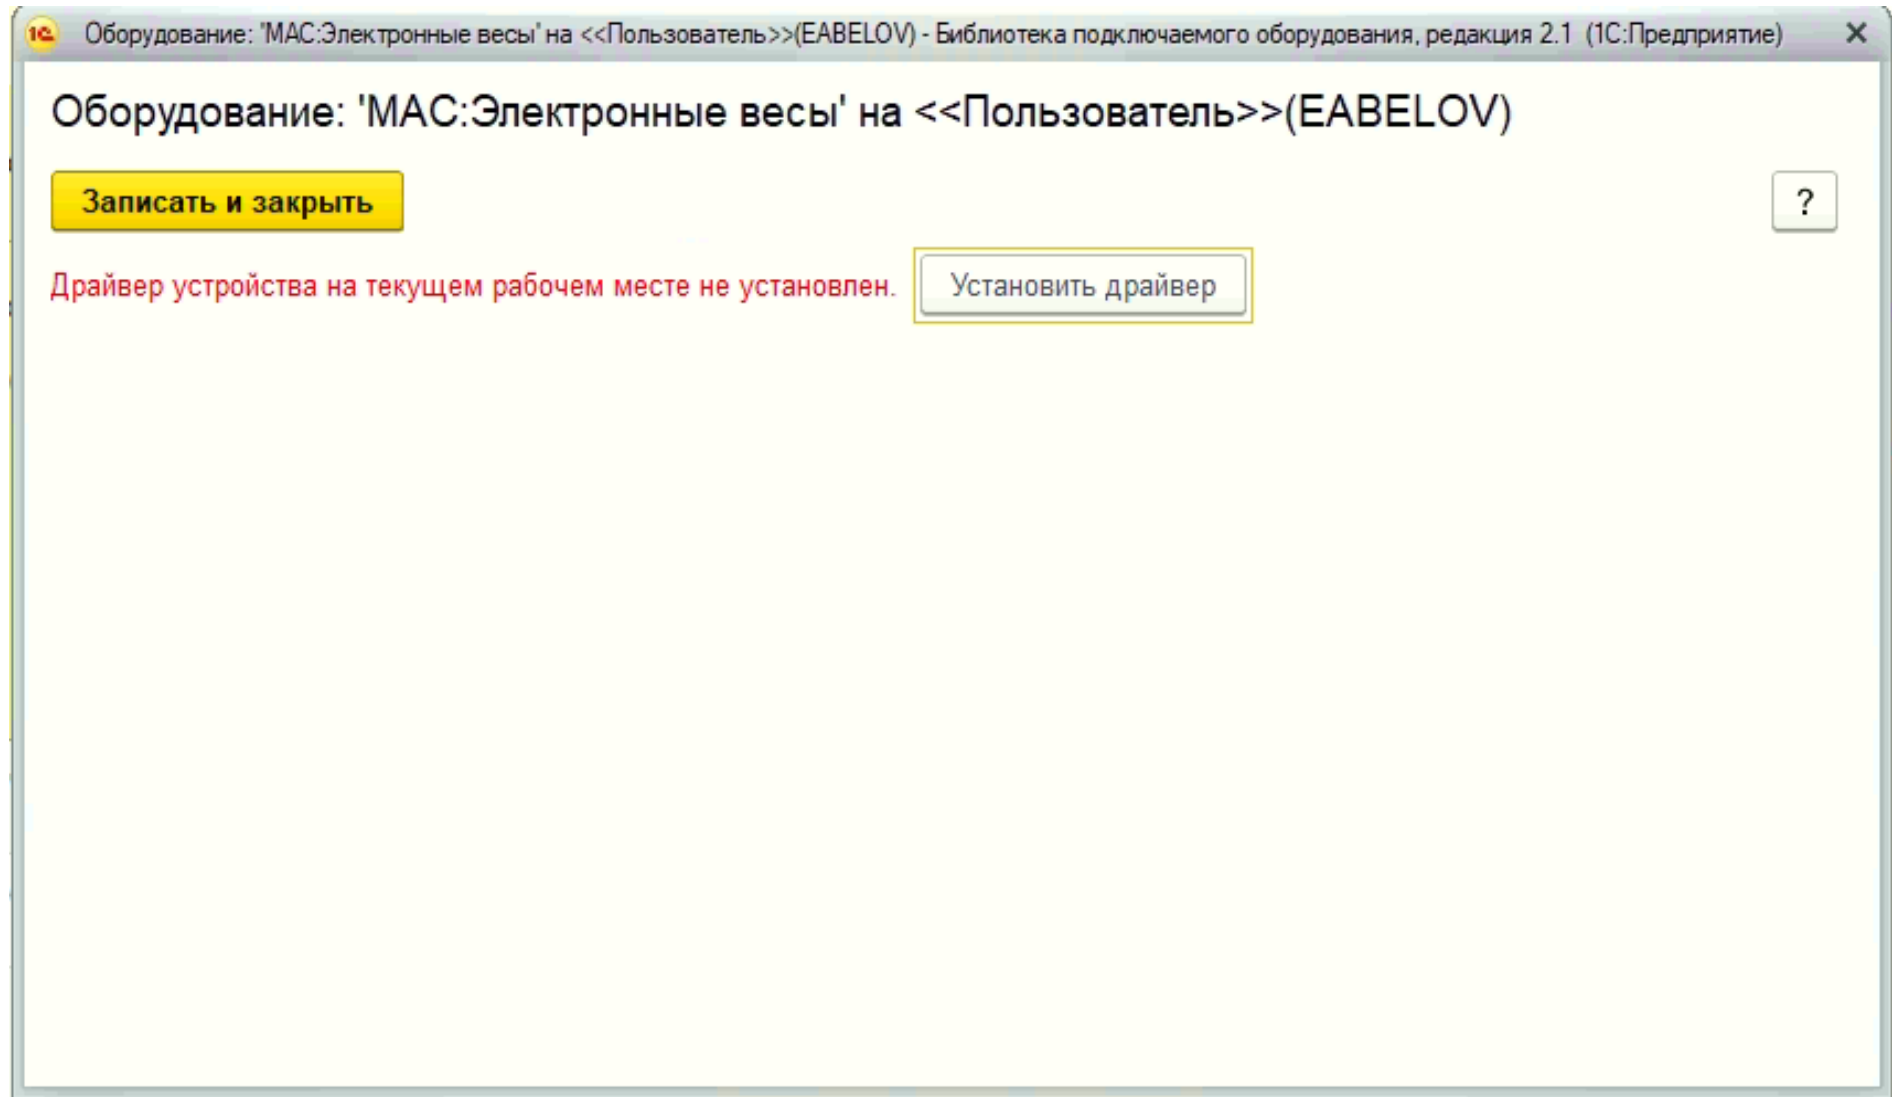

После успешной установки отобразится соответствующее сообщение

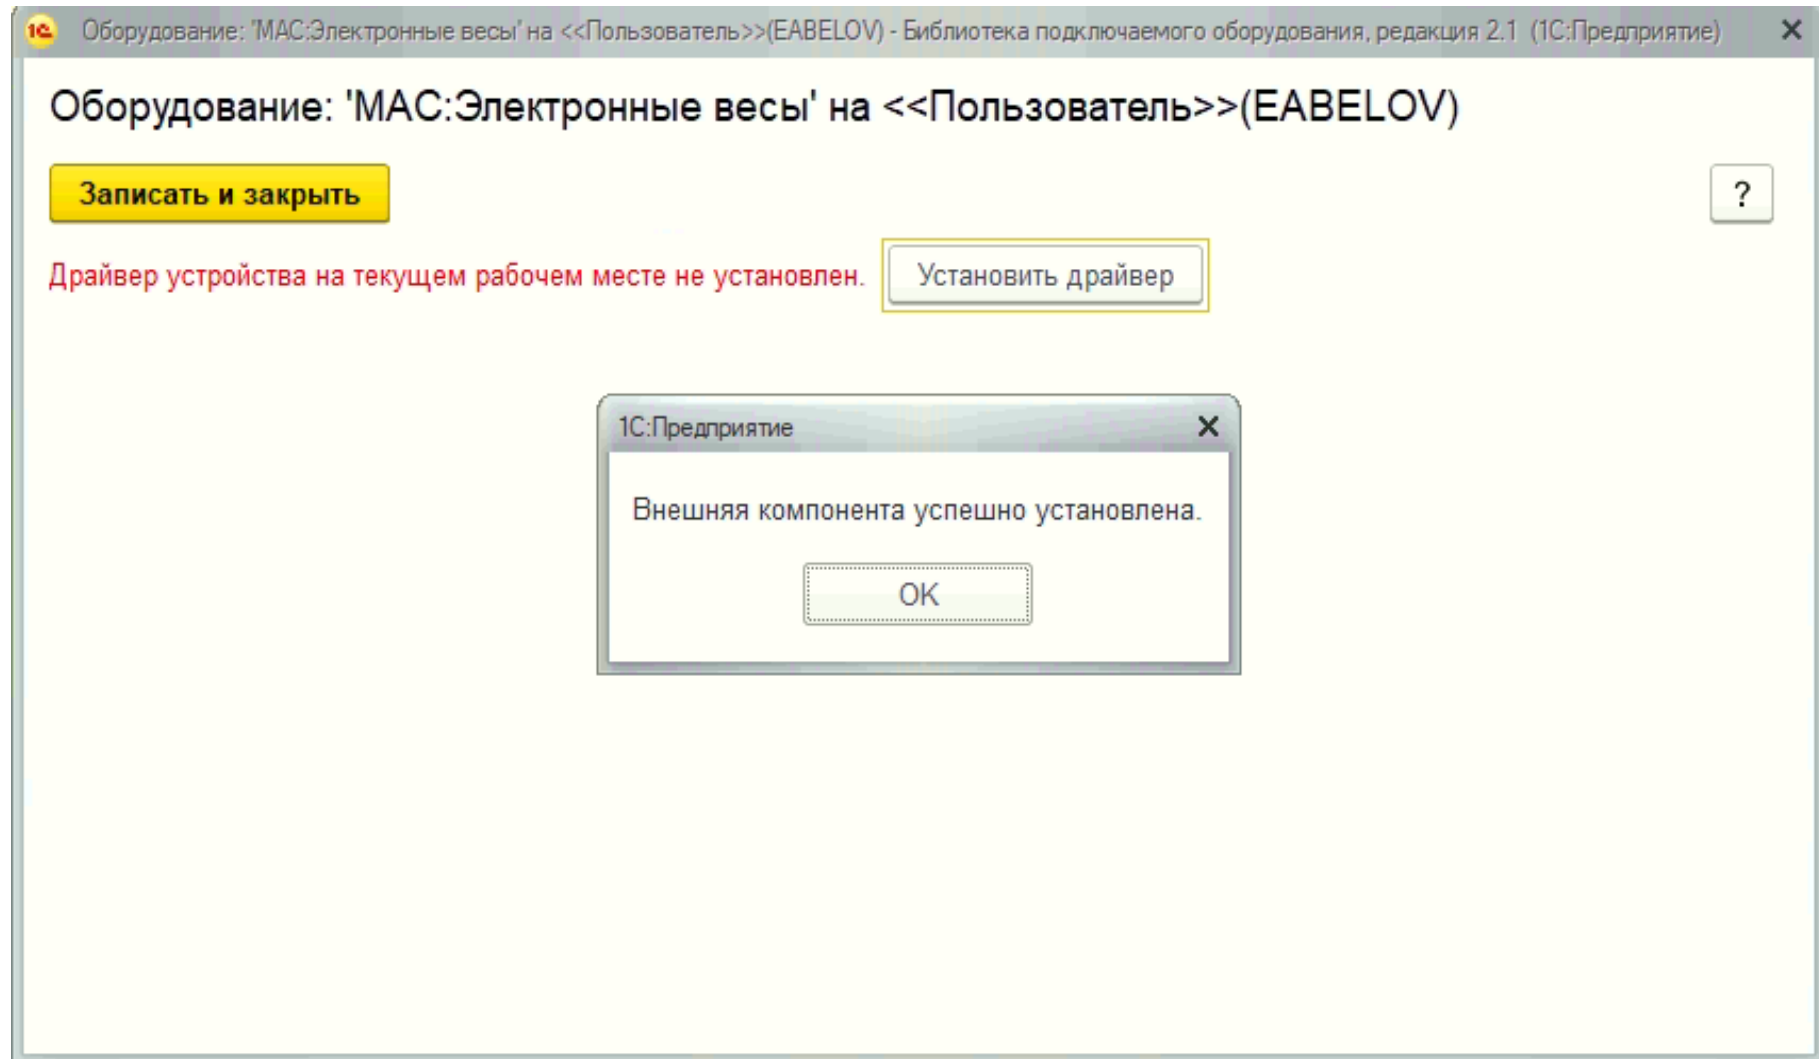

Шаг 6. После нажатия на кнопку ОК станут доступны описание драйвера и параметры подключения. В параметрах подключения необходимо выбрать COM-порт, к которому подключены весы.

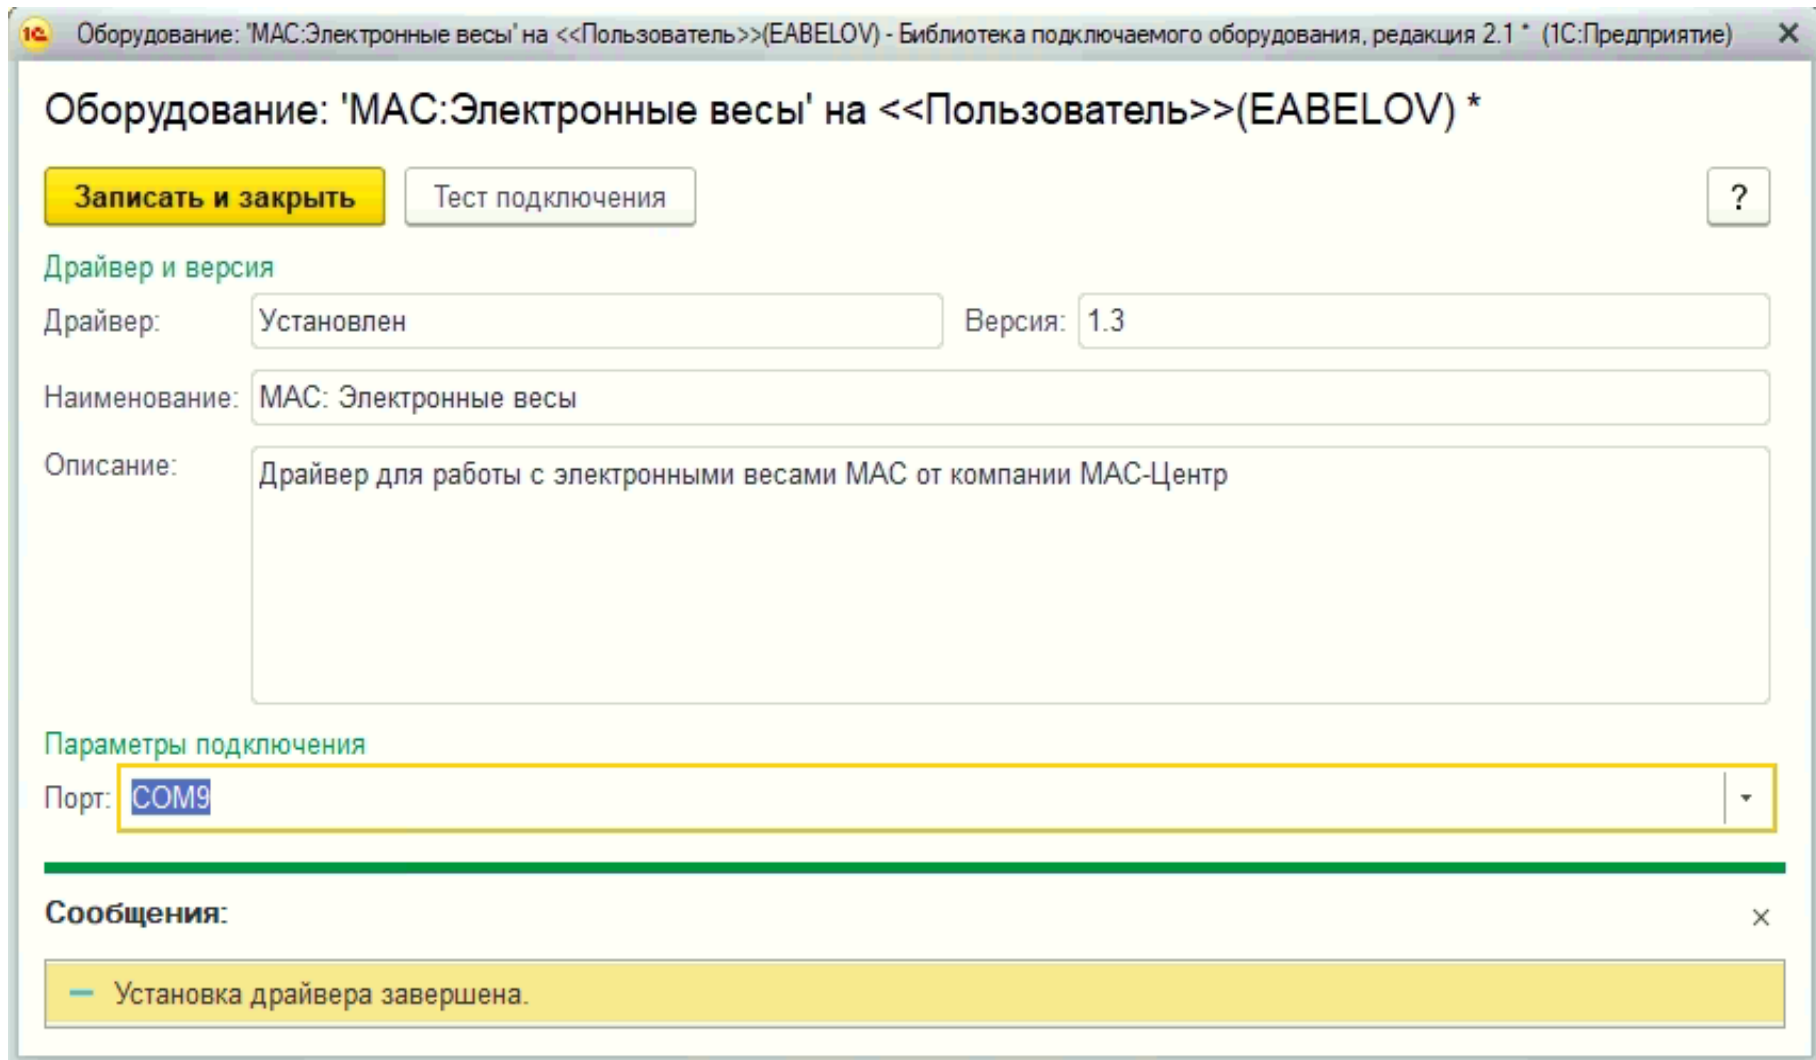

Шаг 7. После выбора порта, нажмите кнопку «Тест подключения», чтобы убедиться, что весы подключены.

